MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAsafety.com

Avis d'inspection des utilisateurs

MSA V-EDGE® Web PFLs

Août 2025

LISEZ MAINTENANT ET AGISSEZ

Cher client des produits de protection antichute MSA,

MSA publie cet avis d'inspection pour vous alerter sur la nécessité d'une étape supplémentaire dans vos contrôles avant utilisation et vos procédures d'examen concernant vos MSA V-EDGE Web PFL (Personal Fall Limiters) qui ont été fabriqués entre mai 2018 et janvier 2025 inclus. Voir l'annexe pour les numéros de modèles individuels.

MSA a reçu un rapport de terrain isolé selon lequel un boulon reliant l'anneau de la PFL à l'absorbeur d'énergie de la V-EDGE Web PFL s'est détaché de l'unité, ce qui a entraîné le non-fonctionnement de l'unité. MSA n'a reçu aucun rapport de blessures associées à ce problème. Toutefois, nous vous demandons d'effectuer l'inspection décrite dans le présent avis avant votre prochaine utilisation et de l'inclure dans vos procédures de contrôle et d'examen avant utilisation.

Figure 1 : V-EDGE Web Limiteur de chute personnel (LCP)

MSA conseille à tous ses clients de vérifier la présence de la goupille argentée lors des contrôles préalables à l'utilisation des PFL MSA V-EDGE Web énumérées dans cet avis.

Inspectez tous les appareils conformément aux instructions de la présente notice

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAsafety.com

Procédure d'inspection

Effectuez l'inspection suivante sur l'ensemble de votre stock avant la prochaine utilisation afin de déterminer si l'une de vos PFL doit être mise hors service. Ce contrôle doit également être intégré dans vos procédures de contrôle et d'examen avant utilisation.

1) **Confirmer le numéro de modèle et la date de fabrication** - Voir figure 2
   - **a. Référence du modèle**
     - i. Vérifiez que votre numéro de modèle figure dans le tableau de l'annexe.
     - ii. Si votre numéro de modèle ne figure pas dans la liste, aucune autre action n'est nécessaire.
   - **b. Date de fabrication**
     - i. Confirmez que votre date de fabrication est comprise entre 05/2018 et 01/2025
     - ii. Si la date se situe en dehors de cette fourchette, aucune autre action n'est nécessaire.

Figure 2 : Identification du produit

MSA
The Safety Company

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAsafety.com

2) **Inspecter le produit** - Inspecter visuellement le boulon qui relie l'anneau PFL à l'absorbeur d'énergie du V-EDGE PFL pour vérifier la présence de la goupille cylindrique argentée. (Figure 3)
    a. L'axe de rotation est présent et affleurant - Continuer à utiliser le produit selon les recommandations du fabricant.
    b. La goupille est saillante ou absente - Mettez le produit hors service et suivez la procédure ci-dessous pour obtenir un appareil de remplacement.

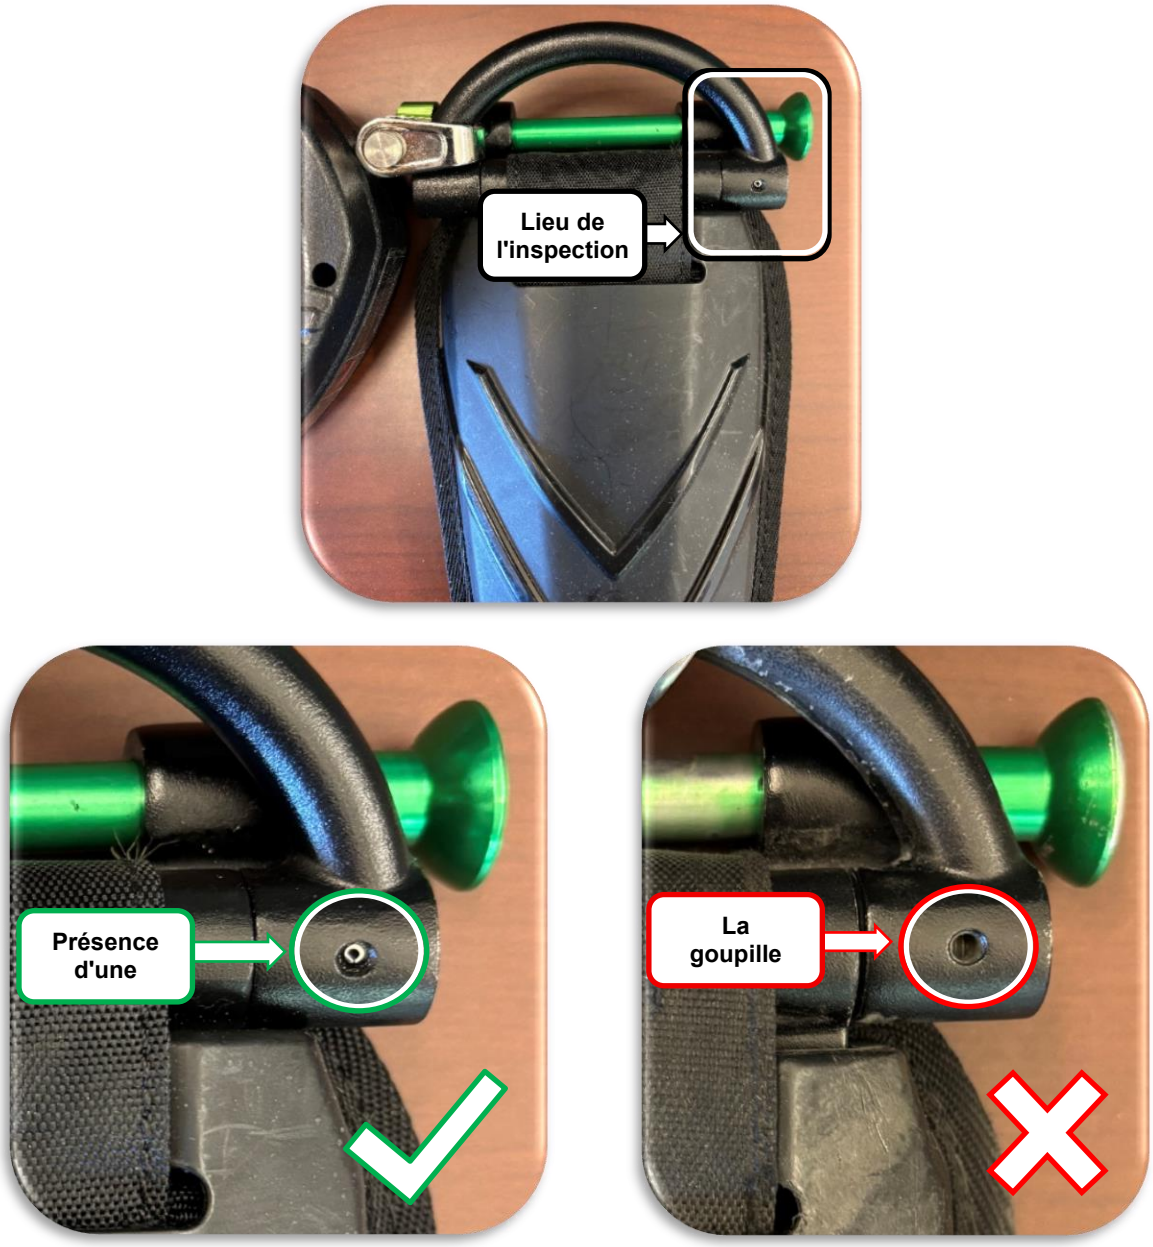

Figure 3 : Inspection de la goupille cylindrique

N'oubliez pas de consulter le manuel d'utilisation complet, 10191702, pour connaître toutes les étapes et fréquences d'inspection requises.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAsafety.com

Remplacement des PFL Web MSA V-EDGE affectées

Si vous êtes en possession de MSA V-EDGE Web PFL dont la goupille n'est pas correctement fixée, nous les remplacerons gratuitement. Afin de minimiser les perturbations, nous nous engageons à prendre des mesures de remplacement aussi rapidement que possible.

Veuillez noter que les PFL Web MSA V-EDGE incluses dans cet avis ont été supprimées en janvier 2025 lorsque la PFL Web V-TEC EDGE a été lancée. Tout remplacement nécessaire sera effectué à l'aide d'une PFL Web MSA V-TEC EDGE actuelle et équivalente.

Pour obtenir un remplacement, veuillez contacter MSA comme indiqué ci-dessous. Les PFL de remplacement vous seront expédiées et nous vous transmettrons les instructions pour renvoyer la même quantité de PFL concernées.

Coordonnées du service à la clientèle MSA

Si vous avez des questions concernant cet avis d'inspection, veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous :

US et Canada : appelez le 866-672-0005 ou envoyez-nous un courriel à ProductSafetyNotices@msasafety.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique : envoyez-nous un courriel à ProductUserNotice@msasafety.com ou contactez votre représentant local du service clientèle MSA

Toutes les autres régions : Contactez votre représentant local du service clientèle MSA.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits

Cordialement,

Adam Troup
Gestionnaire de la sécurité des produits

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAsafety.com

Annexe : Numéros de modèles potentiellement concernés

Matériau	Description
10192006	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, AL36CL, ANSI
10192007	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, AL36CL, CSA
10192008	PFL, V-EDGE, WEB, 2.4M, AL36CL, FR
10192009	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, TWIN, AL36CL,ANSI
10192010	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, TWIN, AL36CL, CSA
10192011	PFL,V-EDGE,WEB, 2.4M, TWIN,REBAR ALSWLEN
10192012	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, 36C, ANSI
10192013	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, 36C, CSA
10192015	PFL, V-EDGE, CINTA, 2.4 DOBLE, 36C, ANSI
10192022	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, AL SWV CARAB,ANSI
10192024	PFL, V-EDGE, WEB, 2.4M, AL SWV CARAB, FR
10192025	PFL,V-EDGE,WEB,8FT,TWIN,AL SWV CARA,ANSI
10192027	PFL,V-EDGE,WEB,2.4M,TWIN,AL SWV CARAB,FR
10192032	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, AL CARAB, ANSI
10192039	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, SM SWV HOOK, ANSI
10192040	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, SM SWV HOOK, CSA
10192041	PFL, V-EDGE, WEB, 2.4M, SM SWV HOOK, FR
10192042	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, TWIN, SM SWV HOOK, ANSI
10192043	PFL,V-EDGE,WEB,8FT,TWIN,SM SWV HOOK,CSA
10192044	PFL,V-EDGE,WEB,2.4M,TWIN,SM SWV HOOK,FR
10192048	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, 36CL, ANSI
10192049	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, 36CL, CSA
10192050	PFL, V-EDGE, WEB, 2.4M, REBAR,SWL, FR
10192051	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, TWIN, 36CL, ANSI
10192052	PFL, V-EDGE, WEB, 8FT, TWIN, 36CL, CSA
10192053	PFL, V-EDGE,WEB, 2.4M, TWIN,REBAR SWL,FR
10192516	PFL, V-EDGE, WEB, 9FT, TWIN, FP5K, ANSI
10192519	PFL, V-EDGE, WEB, 9FT, FP5K, ANSI
10227165	PFL,V-EDGE,WEB,8FT,TWIN,COATED HOOK,ANSI